

# PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE ALTEA



AÑO DE REDACCIÓN: 2007

## ANEXO. INFORME DE INFRAESTRUCTURAS RECREATIVAS

## ÍNDICE


<b>1</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR LA GVA. ....</b>	<b>1</b>
1.1	LOCALIZACIÓN Y NOMBRE.....	1
1.2	ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE RECREO GESTIONADAS POR LA GVA. ....	2

## 1 INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR LA GVA.

### 1.1 LOCALIZACIÓN Y NOMBRE.

En la demarcación de Altea hay 8 infraestructuras recreativas cuya gestión es realizada por la GVA. Son las siguientes:

INFRAESTRUCTURAS DE RECREO GESTIONADAS POR LA GVA EN LA DEMARCACIÓN DE ALTEA					
DENOMINACIÓN	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN		TIPOLOGÍA	ZONA DE FUEGOS
Peñón d'lfach	Calpe	X: 767658	Y: 4281318	Área recreativa	No
Font de la Bota	Castell de Castells	X: 743904	Y: 4289778	Área recreativa	No
Font dels Teixos	El Castell de Guadalest	X: 747212	Y: 4286763	Área recreativa y Refugio forestal	No
Font del Arbre	Confrides	X: 735878	Y: 4283004	Área recreativa	Si
Font de l'Alcántara	Sella	X: 739000	Y: 4277500	Área recreativa	No
Font de Noguer	Vall de Gallinera	X: 735720	Y: 4299862	Área recreativa	No
La Plana de Sant Jeroni	Xàbia	X: 776755	Y: 4300259	Área recreativa	No
Font de Vivens	Xixona	X: 713329	Y: 4273997	Área recreativa y Refugio forestal	No

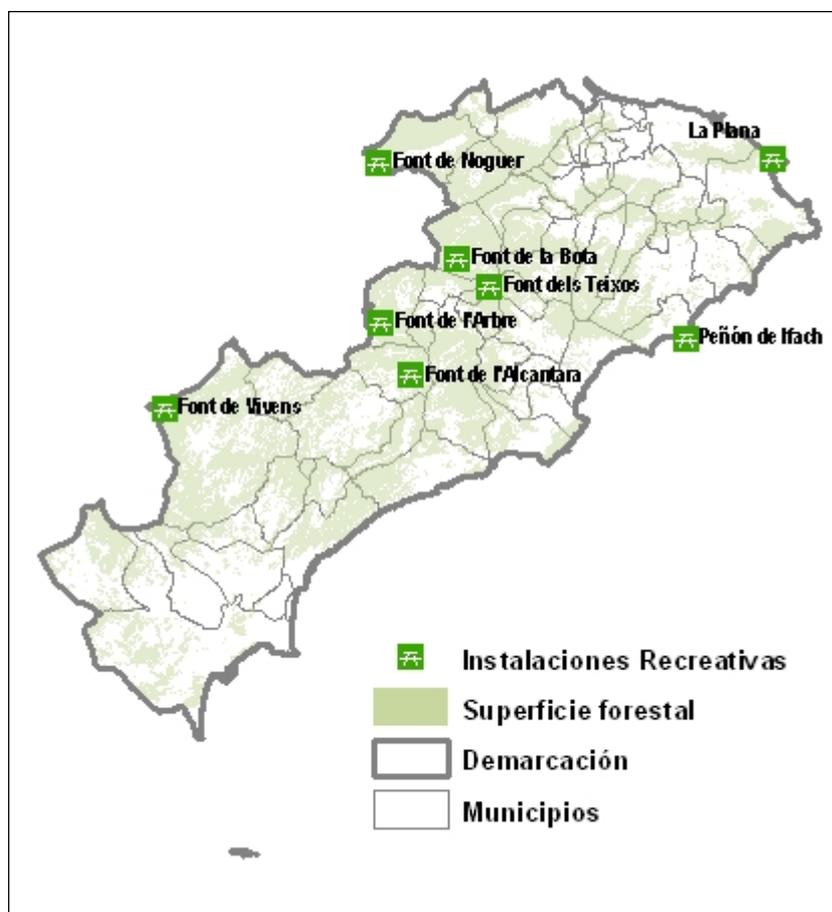

Situación de las Áreas Recreativas gestionadas por la GVA la demarcación de Altea.

## 1.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE RECREO GESTIONADAS POR LA GVA.

En este apartado se realiza el estudio resumen de las 8 Áreas Recreativas (A.R.) de la demarcación gestionadas por la GVA, respecto de su nivel de cumplimiento de la “Norma Técnica Infraestructuras en Instalaciones de Recreo”, recogida en este plan en el apartado de Normas Técnicas. Los datos provienen de las fichas de inventario, que pueden verse en el apartado de Informes Municipales.

La síntesis del análisis de cumplimiento de la Norma Técnica por las Instalaciones Recreativas gestionadas por la GVA es el siguiente:

### a) Paelleros:

Solamente una de las instalaciones recreativas gestionadas por la GVA en la demarcación de Altea contiene paelleros. Se trata de La Font de l'Arbre, situada en el término municipal de Confrides. Si bien el paellero no cumple con todos los requerimientos recogidos en la “Norma Técnica Infraestructuras en Instalaciones de

Recreo”, la transformación que debería sufrir la infraestructura para adaptarse es leve, bastaría con podar las ramas cercanas a la salida de humos y limpiar los restos de hojarasca acumulados bajo el paellero.

**b) Edificios:**

Los dos Refugios Forestales los encontramos en La Font dels Teixos (El Castell de Guadalest) y en La Font de Vivens (Xixona). Solamente este último tiene punto de fuego, aunque necesitaría un desbroce alrededor del edificio para cumplir con la Norma Técnica, ya que existe combustible cercano a la salida de humos.

**c) Vegetación interior:**

En tres de las instalaciones sería necesaria la poda del arbolado a 2/3 de altura o hasta 5 m. estas son: La Font de la Bota (Castell de Castells), la Font dels Teixos (El Castell de Guadalest) y la Font de Noguer (Vall de Gallinera). Es en esta última donde se aprecia mayor riesgo en caso de que se produjera un incendio ya que se encuentra ubicada en las inmediaciones de un barranco.

**d) Faja perimetral:**

En ninguna de las instalaciones estudiadas existe faja perimetral, por lo que ninguna de ellas cumple las especificaciones de la Norma Técnica en ese sentido.

**e) Contenedores y papeleras:**

Todos los contenedores y papeleras ubicados en las instalaciones recreativas gestionadas por La Generalitat en el ámbito de la demarcación son de material combustible, por lo que se recomienda su sustitución por otros de material no combustible o bien su retirada definitiva, ya que no todas las áreas poseen este tipo de equipamiento. La ubicación de los contenedores y papeleras es correcta en general por situarse en zonas desprovistas de combustible.

**f) Delimitación:**

La mayoría de instalaciones se encuentran debidamente delimitadas a excepción de la Font de l'Alcántara, aunque esta quedaría delimitada por las propiedades colindantes en su parte trasera, y en la parte delantera quedaría abierta a la carretera.

**g) Zona de aparcamiento:**

En cuanto a las zonas de aparcamiento, en las instalaciones en las que existe, se encuentran en buen estado general a excepción de la Font del Arbre (Confrides) en la que existe algo de vegetación herbácea.

**h) Señalización:**

La Font del Arbre (Confrides), es la única instalación con paellero, pero no posee a señalización exigida en la Norma Técnica. La cartelería con recomendaciones de uso de la instalación solamente está presente en las áreas de recreo de La Font dels Teixos (El Castell de Guadalest), La Plana de Sant Jeroni (Xabia) y en La Font de Vivens (Xabia).

**i) Puntos de agua:**

La totalidad de las instalaciones estudiadas se encuentran dentro del ámbito de influencia de algún punto de agua que puede utilizarse en el caso de producirse un incendio.

A continuación se muestra una tabla resumen del análisis del cumplimiento de la Norma Técnica en las instalaciones recreativas gestionadas por la GVA:

### RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA POR PARTE DE LAS INSTALACIONES RECREATIVAS GESTIONADAS POR LA GVA

Aspectos considerados en la Norma Técnica	Peñón d'lfach		Font de la Bota		Font dels Teixos		Font del Arbre	
	Cumplimiento	Nota	Cumplimiento	Nota	Cumplimiento	Nota	Cumplimiento	Nota
PAELLEROS	—	—	—	—	—	—	No	Ramas sobre salida de humos. Vegetación en el entorno.
EDIFICIOS	Si	Sin punto de fuego	—	—	Si	Refugio. Sin punto de fuego	—	—
VEGETACIÓN INTERIOR	Si		No	Falta poda	No	Falta poda	Si	
FAJA PERIMETRAL	No	No existe	No	No existe	No	No existe	No	No existe
CONTENEDORES Y PAPELERAS	No	Son de material combustible	No	Son de material combustible	—	—	—	—
DELIMITACIÓN	Si		Si	Delimitación por muretes	Si		Si	Delimitación por muretes
APARCAMIENTOS	Si		—	—	—	—	No	Existe vegetación herbácea
SEÑALIZACIÓN	—	—	—	—	Si		No	
PUNTOS DE AGUA	Si	En las cercanías	Si	Fuente	Si	En las cercanías	Si	Fuente

**RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA POR PARTE DE LAS INSTALACIONES RECREATIVAS GESTIONADAS POR LA GVA**

Aspectos considerados en la Norma Técnica	Font de l'Alcántara		Font del Noguer		La Plana de Sant Jeroni		Font de Vivens	
	Cumplimiento	Nota	Cumplimiento	Nota	Cumplimiento	Nota	Cumplimiento	Nota
PAELLEROS	—	—	—	—	—	—	—	—
EDIFICIOS	—	—	—	—	Si		No	Vegetación circundante
VEGETACIÓN INTERIOR	Si		No	Falta poda	Si		Si	
FAJA PERIMETRAL	No	No existe	No	No existe	No	No existe	No	No existe
CONTENEDORES Y PAPELERAS	—	—	No	Son de material combustible	No	Son de material combustible	No	Son de material combustible
DELIMITACIÓN	No	No existe	Si	Delimitación por muretes	Si	Delimitación por muretes	Si	
APARCAMIENTOS	—	—	—	—	Si		Si	
SEÑALIZACIÓN	—	—	—	—	Si		Si	
PUNTOS DE AGUA	Si	Fuente	Si	Fuente	Si	Fuente	Si	Aljibe